

CUPRINS

TITLU	pag.
INTRODUCERE	2
REGULI DE FUNCTIONARE IN SIGURANTA	2
CONFIGURATIE SI ACCESORII.....	2
SIMBOLURI ELECTRICE INTERNATIONALE	3
INFORMATII GENERALE.....	3
CARACTERISTICI GENERALE	4
1. Tensiune continua (DC)	4
2. Tensiune alternativa (AC)	4
3. Curent continuu (DC)	4
4. Curent alternativ (AC)	4
5. Rezistenta	5
6. Capacitate	5
7. Inductanta	5
8. Masurare frecventa	5
9. Masurare factor de amplificare tranzistor hFE	5
10. Masurare diode	6
11. Avertizor sonor.....	6
12. Test logic TTL	6
13. Masurare temperatura	6
MASURARE	6
1. Butoane functionale.....	7
2. Masurare tensiune continua (DC)	7
3. Masurare tensiune alternativa (AC)	7
4. Masurare curent continuu (DC)	8
5. Masurare curent alternativ (AC)	8
6. Masurare rezistenta.....	9
7. Masurare inductanta (L).....	9
8. Masurare capacitate (C).....	9
9. Masurare frecventa (10 MHz).....	10
10. Masurare temperatura (°C sau °F).....	10
11. Masurare factor de amplificare tranzistor (hFE)	10
12. Masurare dioda (↔) (sau jonctiune tranzistor)	10
13. Testare continuitate 	11
14. Testare nivel logic TTL 	11
INTRETINERE	11
INLOCUIRE SIGURANTA SAU BATERIE	11
ACCESORII.....	12

INTRODUCERE

Multimetru UT 70A este unul digital cu design avansat, functii multiple, configuratie noua, ecran cu afisaj extins si performante ridicate. Multimetru este capabil sa masoare tensiune si curent acutat alternativ (AC) cat si continuu (DC), rezistenta, capacitate, inductanta, temperatura, frecventa, masurare diode, factor de amplificare tranzistor hFE si testare continuitate, masurarea nivelului TTL LOGIC. Multimetru are niste functii extraordinare, cum ar fi pastrarea datelor masurate si a valorii maxime, iluminare afisaj in conditii de lumina obscura, afisarea polaritatii, baterie descarcata, protectie la suprasarcina.

REGULI DE FUNCTIONARE IN SIGURANTA

1) Versiunea CE: Acest multimetru se supune standardelor IEC 61010 - 1: grad de poluare 2, CAT. III 1000V, CAT IV 600V si dubla izolare.

Versiunea UL : Acest multimetru se supune standardelor UL61010B - 1: grad de poluare 2, CAT. II 1000V si dubla izolare.

CAT II: Clasificare locala a CAT. II echipamente electronice, unitati mobile, cu variatii mai mici decat ale CAT III.

CAT III: Nivel distributie, instalare fixa, cu variatii mai rare de supratensiune decat CAT IV.

CAT IV: Nivel alimentare de baza, conducte aeriene, sisteme de cablu.

2) Asigurati-vă ca izolatia multimeterului este corespunzatoare.

3) Nu utilizati multimetru daca prezinta urme de fisuri sau crapaturi, in caz contrar exista riscul aparitiei electrocutarii.

4) Bateria trebuie inlocuita cand apare pe ecran indicatorul "BAT", pentru a asigura o masurare precisa.

5) Utilizati comutatorul rotativ pe pozitia corespunzatoare.

6) Valoarea masurata nu va depasi intervalul maxim al domeniului de masurare ales, pentru a proteja multimetru de deteriorare si a feri utilizatorul de un posibil soc electric.

7) Comutatorul nu trebuie rotit in timpul efectuarii de masuratori pentru a evita deteriorarea multimeterului.

8) Pentru a preveni socrurile electrice trebuie luate masuri suplimentare atunci cand tensiunea masurata este mai mare de 60V DC sau 42V rms in AC.

9) La inlocuirea sigurantei trebuie sa folositi o siguranta identica: Ø5 x 20(mm) – F 0.5A 250V sau Ø5 x 20(mm) – F 10A 250V. Ø5 x 20(mm) – F 0.63A 250V.

10) Evitati sa folositi multimetru in conditii de temperatura ridicata si umezeala

11) Folositi clemele cand masurati inductanta si condensatori de valori mari pentru a nu deteriora mufa de intrare a multimeterului.


12) Acest multimetru digital este un instrument precis, iar circuitul sau nu trebuie modificat.

13) Pentru intretinerea multimeterului trebuie folosite materiale moi si detergent neutru pentru curatarea suprafetei acestuia. Nu utilizati abrazivi sau solventi.

14) Dupa masuratori deconectati aparatul si testerele de la circuitul masurat

STRUCTURA MULTIMETRULUI

(vezi fig.1)

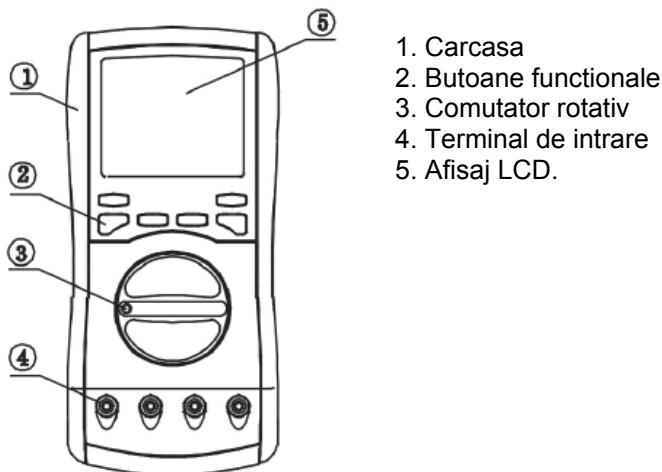

(figura 1)

Terminale de intrare ale multimetrului UT70A

TERMINAL INTRARE	DESCRIERE	PRESCURTARE
10A	Terminal de intrare pentru curent 0.2A – 10A	Terminal "A"
µA, mA	Terminal de intrare pentru curent 0.01µA – 0.2A	Terminal "mA"
V, Ω, Hz, ➔	Terminal de intrare pentru tensiune, rezistenta, frecventa, dioda, continuitate, TTL LOGIC.	Terminal "V/Ω"
COM	Terminal comun pentru masurare curent, tensiune, rezistenta, frecventa, dioda, continuitate, TTL LOGIC.	Terminal "COM"

Accesorii

- Mufa universală:** este folosita pentru masurarea amplificarii tranzistorului, condensatoarelor de dimensiuni mici, inductoare mici si sonda de temperatura de tipK (nu sunt incluse).
- Clema de testare:** este folosita pentru masurarea condensatoarelor de dimensiuni mari si a inductoarelor.
- Sonda de temperatura de tip K in cruce:** intrare direct din terminalul V/Ω si mA, folosita pentru masurarea temperaturii.

SIMBOLURI ELECTRICE INTERNATIONALE

	AC (CURENT ALTERNATIV)
	DC (CURENT CONTINUU)
	AC SAU DC
	PAMANTARE
	DUBLA IZOLARE
	BATERIE DESCARCATA
	BUZZER-ul de CONTINUITATE
	DIODA
	SIGURANTA
	AVERTISMENT. REFERITOR LA MANUALUL DE UTILIZARE
	CONFORM STANDARDELOR UNIUNII EUROPENE

CARACTERISTICI GENERALE

- Tensiunea maxima intre oricare dintre terminale si sol: 1000V.
- Dimensiune afisare ecran 3 ½ cifre: 53mm x 62mm, citire maxima 1999.
- Functie de afisare simultana si pictograma.
- Orire automata dupa 15 minute de inactivitate.
- Polaritate automata, "OL" over range si afisare pictograma baterie descarcata.
- Capacitate: o baterie de 9V (6F22 sau echivalent)
- Rata esantionare: aprox. 2.5 esantioane/sec.
- Lumina fundal: aprox 10 sec.
- Retinere date.
- Retinere valoare maxima.
- Dimensiuni (l x l x h) : 195x 90x 40 mm, aprox. 600g. (inclusiv carcasa)
- Protectie suprasarcina
- Temperatura: de functionare: 5°C -40°C (41°F -104° F).
- Umiditate relativa: < 80% @ 5°C - 31°C / < 50% @ 31°C - 40°C.

- Temperatura de depozitare: -10°C -50°C (14°F -122°F).
 - Inaltime: (de functionare) : 2000m, (de depozitare): 10000m.
- Acest multimetru este proiectat pentru a fi utilizat in spatii inchise.

SPECIFICATII DE PRECIZIE

Precizie: $\pm (a\% \text{ citiri} + b \text{ digits})$, garantat timp de un an.

Temperatura ambianta: $23^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$.

Umiditate relativa: < 80%.

1. Tensiune continua (DC)

NIVEL	REZOLUTIE	PRECIZIE	PROTECTIE INTRARE
200mV	100µV	$\pm (0.5\% + 1)$	500V rms
2V	1mV		1000V DC 750V AC
20V	10mV		
200V	100mV		
1000V	1V		

REMARCA:

- Impedanta de intrare: aprox. $10M\Omega$.

2. Tensiune alternativa (AC)

NIVEL	REZOLUTIE	PRECIZIE	PROTECTIE INTRARE
200mV	100µV	$\pm (1.2\% + 3)$	500V rms
2V	1mV		1000V DC 750V AC
20V	10mV		
200V	100mV		
750V	1V		

REMARCA

- Impedanta de intrare $10M\Omega$.
- Raspuns in frecventa: 40Hz - 400Hz.
- Afiseaza valoarea efectiva a undei sinusoidale.

3. Curent continuu (DC)

NIVEL	REZOLUTIE	PRECIZIE	PROTECTIE INTRARE
20µA	0.01µA	$\pm (0.8\% + 1)$	F. 0.5 A / 250V
2mA	1µA		
200mA	100µA		
10A	10mA		

REMARCA:

- **Nivel 10A:**
Nu masurati mai mult de 10 secunde, iar intervalul dintre 2 masuratori consecutive sa nu fie mai mic de 15 minute.

4. Curent alternativ (AC)

NIVEL	REZOLUTIE	PRECIZIE	PROTECTIE INTRARE
20µA	0.01µA	$\pm (1\% + 3)$	F. 0.5A / 250V
2mA	1µA		
200mA	100µA		
10A	10mA		

REMARCA:

- Raspuns in frecventa: 40Hz - 400Hz.
- Afiseaza valoarea efectiva a undei sinusoidale (adica raspunsul valoric).
- **Nivel de 10A:**
Nu masurati mai mult de 10 secunde, iar intervalul dintre 2 masuratori consecutive sa nu fie mai mic de 15 minute.

5. Rezistenta

NIVEL	REZOLUTIE	PRECIZIE
200Ω	0.1Ω	± (0.8% + 3)
2kΩ	1Ω	± (0.8% + 1)
20kΩ	10Ω	
200kΩ	100Ω	
2MΩ	1kΩ	
20MΩ	10kΩ	
2000MΩ	1MΩ	± [5%(citire -10) + 10]

Protectie intrare: 500V rms.

Remarca: Este normal ca durata de masurare sa fie mai mare (de ordinul secundelor) pe domeniul 2000MΩ.

6. Capacitate

NIVEL	REZOLUTIE	PRECIZIE	PROTECTIE INTRARE
20nF	10pF	± (2.5% + 5)	250Vrms
200nF	100pF		
2μF	1nF		
100μF	100nF	± (5 % + 4)	

7. Inductanta

NIVEL	REZOLUTIE	PRECIZIE	PROTECTIE INTRARE
2mH	1μH	± (2% + 10)	250Vrms
20mH	10μH		
200mH	100μH		
20H	10mH	± (3 % + 10)	

Inductanta testata: Q ≥ 10, Impedanta interna ≤ 1.3k.**8. Masurare frecventa**

NIVEL	REZOLUTIE	PRECIZIE	PROTECTIE INTRARE
2kHz – 10MHz	1Hz (MIN)	± (0.1% + 3)	500Vrms

REMARCA: Sensibilitate intrare: ≤ 0.8V rms.**9. Masurare factor amplificare tranzistor hFE**

NIVEL	REZOLUTIE	DESCRIERE	CONDITII TESTARE
hFE	1β	Aproximare hFE (0 – 1000 β) este afisata pentru tranzistorul testat (NPN, PNP)	I _{bo} ≈ 10 A V _{ce} ≈ 2.8 V

10. Masurare diode

NIVEL	REZOLUTIE	PRECIZIE	PROTECTIE INTRARE
	1mV	Valoarea afisata este caderea de tensiune pe jonctiunea pn	500V rms

- **REMARCA:** Tensiunea aproximativa a circuitului deschis 2.8V.
- Curent: aprox. 1mA.

11. Avertizor sonor

NIVEL	REZOLUTIE	PRECIZIE	PROTECTIE INTRARE
	1Ω	< 70Ω	500V rms

12. Test logic TTL

NIVEL	PRECIZIE	PROTECTIE INTRARE
TTL LOGIC	Nivel logic "1" ≥ 2.0V Nivel logic "0" ≤ 0.8V	500V rms

REMARCA: Indicat de avertizorul sonor.

13. Masurare temperatura *In grade Celsius (°C)*

NIVEL	REZOLUTIE	PRECIZIE	PROTECTIE INTRARE
-40°C - 1000°C	-40°C - 0°C	± (3% + 4)	250V rms
	0°C - 400°C	± (1% + 3)	
	400°C - 1000°C	± (2% + 10)	

In grade Fahrenheit (°F)

NIVEL	REZOLUTIE	PRECIZIE	PROTECTIE INTRARE
-40°F ~ 1832°F	-40°F - 32°F	± (3% + 4)	250V rms
	32°F - 752°F	± (1% + 4)	
	752°F - 1832°F	± (2.5%)	

REMARCA:

- Accesoriu inclus este o sonda de temperatura de tipul K dupa standarde internationale care se utilizeaza doar in intervalul de temperatura < 230°C (446°F).

MASURARE

- Simbolul () de langa terminalul de intrare indica valoarea maxima pe care tensiunea de intrare si curentul nu trebuie sa o depaseasca pentru a proteja circuitul intern de la deteriorare. Mufa de intrare de culoare rosie si simbolul () indica Intrare Voltaj Inalt.
- Nu apasati butonul „LC” pentru a reduce consumul de putere cand efectuati masuratori altele decat masurarea capacitatii si a inductantei.
- Setati Selectorul pe nivelul dorit inainte de efectuarea masuratorilor. Tineti sonda de test departe de punctul de masurare cand schimbati functia si nivelul.
- Unele nivele nu pot fi resetate datorita influentei impedantei de intrare, cu toate acestea, nu va afecta precizia masuratorii.


1. Butoane functionale

Tabelul de mai jos cuprinde informatii legate de functiile butoanelor functionale.

BUTON	FUNCTIA	OPERATIUNILE EFECTUATE
PEAK	PEAK HOLD	1. Apasati butonul PEAK o data, valoarea maxima este memorata.
		2. Apasati butonul inca o data pentru a iesi din acest mod.
HOLD	Retinere Date	1. Apasati butonul HOLD o data, valoarea masurata va fi retinuta.
		2. Apasati butonul inca o data pentru a iesi din acest mod.
LC	Inductanta si Capacitate	Apasati acest buton pentru a masura inductanta si capacitatea.
●	Lumina de fundal	La o secunda de la apasarea acestui buton, lumina de fundal a LCD-ului va porni automat.
■	Butonul AC & DC	Selector pentru masurarea tensiunii AC si DC si a curentului.
PORNIRE	Buton Pornire/Oprire	Buton functional pentru pornire si oprire. Se va opri automat in cazul in care multimetrul nu este actionat timp de 15 minute.

2. Masurare tensiune continua (DC)

(vezi fig.2)

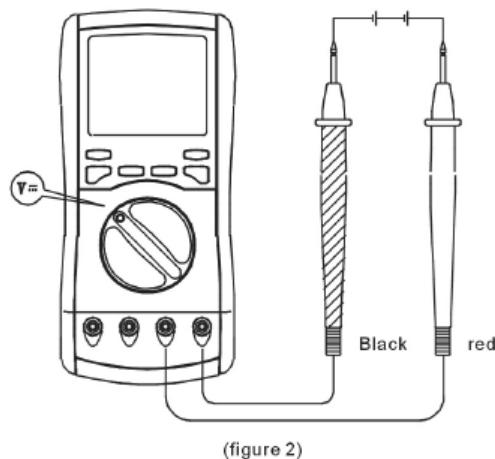


1. Introduceti sonda de test de culoare rosie in mufa "V/Ω" si sonda de culoare neagra in terminalul COM.
2. Setati comutatorul rotativ pe pozitia **V⎓**. Setati selectorul AC/DC pe pozitia "DC". Daca valoarea tensiunii ce urmeaza a fi masurata este necunoscuta, selectati intai intervalul maxim si reduceti intervalul pas cu pas pana la obtinerea unui rezultat satisfacator.
3. Conectati ambele sonde la tensiunea de masurat, iar valoarea tensiunii va fi afisata imediat pe ecran.

AVERTISMENT

Nu incercati sa masurati tensiuni mai mari de 1000V. Pot fi obtinute citiri si in aceste cazuri, dar pot provoca deteriorari ale circuitului intern al multimetrului.

3. Masurare tensiune alternativa (AC)

(vezi fig.3)

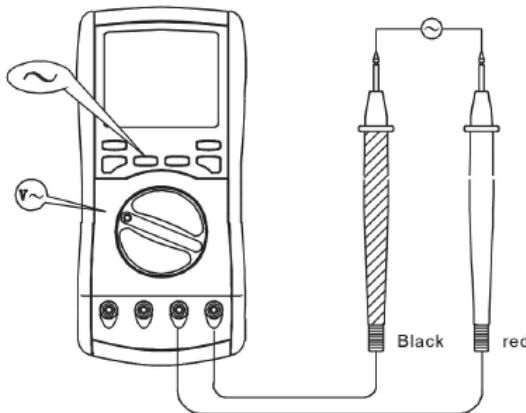

1. Introduceti sonda de test de culoare rosie in mufa "V/Ω" si sonda de culoare neagra in terminalul COM.
2. Setati comutatorul rotativ pe **V~**. Setati selectorul AC/DC pe pozitia "AC". Daca valoarea tensiunii ce urmeaza a fi masurata este necunoscuta, selectati intai intervalul maxim si reduceti intervalul pas cu pas pana la obtinerea unui rezultat satisfacator.


- Conectati ambele sonde la tensiunea de masurat, iar valoarea tensiunii va fi afisata imediat pe ecran.

AVERTISMENT

Nu incercati sa masurati tensiuni mai mari de 750V. Pot fi obtinute citiri si in aceste cazuri, dar pot provoca deteriorari ale circuitului intern al multimetrului.

4. Masurare curent continuu (DC)

(vezi fig.4)

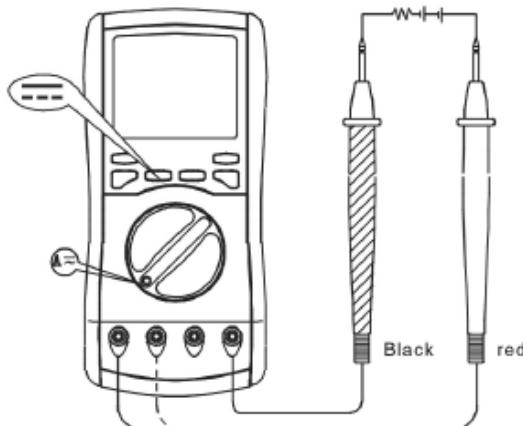

(figure 4)


- Conectati ambele sonde de test in serie cu circuitul masurat, iar valoarea curentului masurat va fi afisata imediat pe ecran.

AVERTISMENT

Opriti alimentarea circuitului ce urmeaza a fi testat inainte de legarea multimetrului la circuit. Descarcati toti condensatorii de tensiune mare.

5. Masurare curent alternativ (AC)

(vezi fig.5)

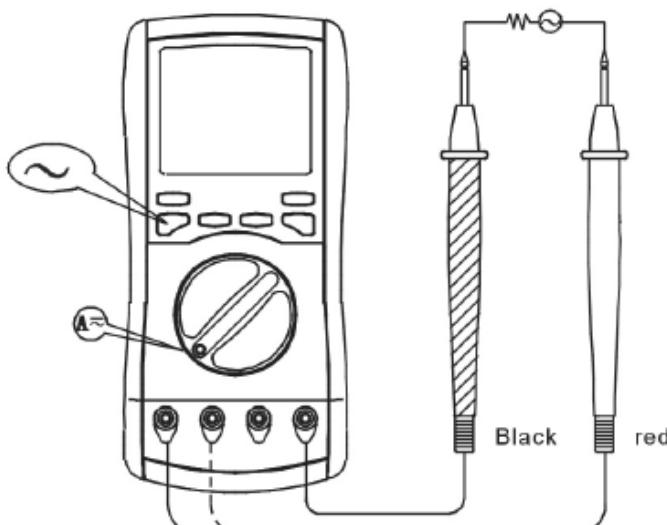

(figure 5)


- Conectati ambele sonde de test in serie cu circuitul masurat, iar valoarea curentului masurat va fi afisata imediat pe ecran.

AVERTISMENT

Opriti alimentarea circuitului ce urmeaza a fi testat inainte de legarea multimetrului la circuit. Descarcati toti condensatorii de tensiune mare.

- Introduceti sonda de test de culoare rosie in mufa "mA" (daca curentul testat este mai mare de 200mA, dar mai mic de 10A, setati sonda de test de culoare rosie in mufa "10A") si sonda de culoare neagra in terminalul COM.
- Setati comutatorul rotativ pe A. Setati selectorul AC/DC pe pozitia "AC". Daca valoarea curentului este necunoscuta, selectati intai intervalul maxim si reduceti intervalul pas cu pas pana la obtinerea unui rezultat satisfacator.

6. Masurare rezistenta (Ω) (vezi fig.6)

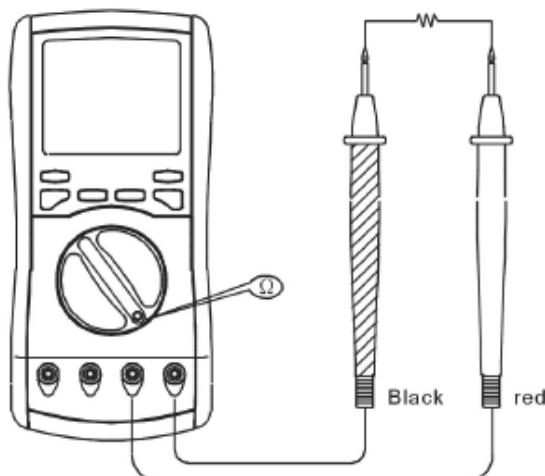

(figure 6)


1. Introduceti sonda de test de culoare rosie in mufa "V/ Ω " si sonda de culoare neagra in terminalul COM.
2. Setati comutatorul rotativ pe pozitia Ω . Daca valoarea rezistentei ce urmeaza a fi masurata este necunoscuta, selectati intai intervalul maxim si reduceti intervalul pas cu pas pana la obtinerea unui rezultat satisfacator.
3. Conectati sondele de test la componenta testata. Valoarea rezistentei masurate va aparea pe afisaj.
4. La masurarea rezistentelor , inainte de efectuarea unei masuratori pe acest interval, scurtcircuitati sondele de test. Pe ecran va fi afisata o valoarea initiala (rezistenta sondelor de masurare) . Inregistriati aceasta valoare. Apoi conectati rezistenta ce urmeaza a fi masurata. Rezultatul corect va fi valoarea masurata minus valoarea initiala (rezistenta sondelor).

Nota: Intervalul de 2000M Ω se utilizeaza pentru masurarea rezistentelor mari. Este normal ca procesul de masurare sa dureze mai mult.

AVERTISMENT

Nu efectuati masuratori intr-un circuit sub tensiune. Opriti alimentarea circuitului, iar condensatorii din circuit trebuie descarcati (mai ales condensatorii de capacitatii mari) inainte de masurare.

7. Masurare inductanta (vezi fig.7)

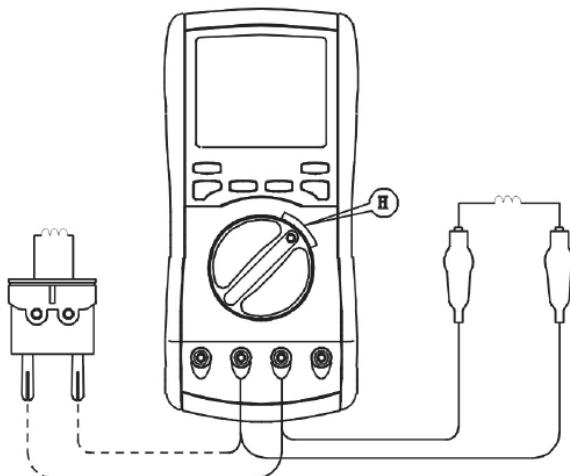


(figure 7)

1. Setati comutatorul rotativ pe domeniul H si apasati butonul "LC".
2. Daca valoarea inductantei ce urmeaza a fi masurata este necunoscuta, selectati intai intervalul maxim si reduceti intervalul pas cu pas pana la obtinerea unui rezultat satisfacator.
3. Selectati mufa universala sau clema in functie de dimensiunile terminalelor inductorului ce urmeaza a fi testat si introduceti-le in cele 2 mufe de intrare ale terminalelor "mA" si "V/ Ω " pentru testare, iar pe afisaj va aparea valoarea inductantei testate.

AVERTISMENT

Testarea inductantei nu trebuie efectuata in preajma campurilor magnetice puternice pentru a asigura o masurare exacta

8. Masurarea capacitatii (C) (vezi fig.8)

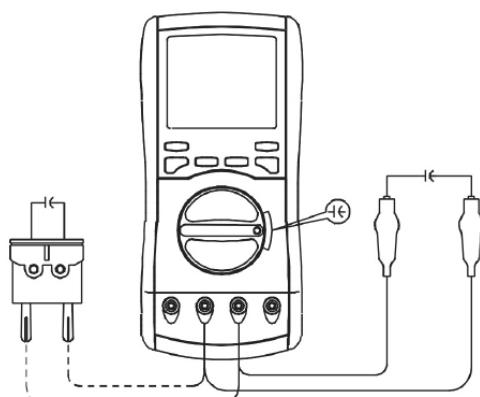

(figure 8)


1. Setati comutatorul rotativ pe pozitia "C", si apasati butonul "LC".
2. Daca valoarea capacitatii ce urmeaza a fi masurata este necunoscuta, selectati intai intervalul maxim si reduceti intervalul pas cu pas pana la obtinerea unui rezultat satisfacator.
3. Selectati mufa universala sau clema in functie de dimensiunile sondei condensatorului ce urmeaza a fi testat si introduceti-le in cele 2 mufe de intrare ale terminalelor "mA" si "V/ Ω " pentru testare, iar pe afisaj va aparea valoarea capacitatii testate.

4. Pentru asigurarea preciziei, mai ales la intervale de capacitate de valoare mica ($20nF$), citirea corecta va fi rezultatul citirii masurate minus valoarea circuitului deschis (capacitatea proprie a sondelor de masura).

AVERTISMENT


Nu efectuati masuratori ale capacitatiii intr-un circuit activ. Condensatorul ce urmeaza a fi testat va fi descarcat inaintea testarii.

9. Masurare frecventa (10 MHz) (vezi fig.9)

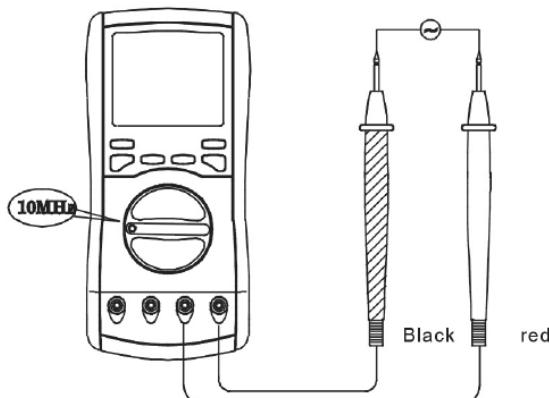

(Figure9)

10. Masurare temperatura ($^{\circ}C$ SAU $^{\circ}F$) (vezi fig. 10)

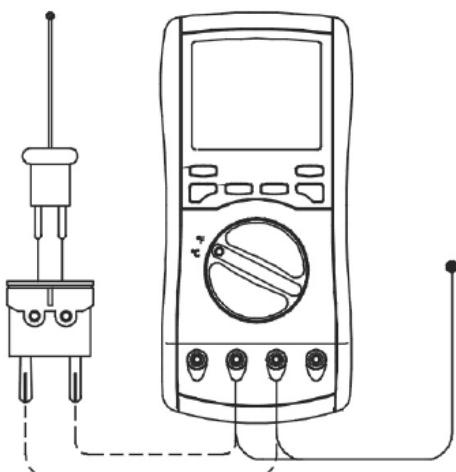

(Figure10)

11. Masurare factor de amplificare tranzistor (hFE)

- Setati selectorul Functie/Interval pe "hFE".
- Introduceti soclul universal in mufilele "mA" si "V/ Ω " in directia corespunzatoare.
- Introduceti corespunzator Baza (B), Emitatorul (E) si Colectorul/rezervorul (C) in mufilele corespunzatoare in functie de tipul tranzistorului PNP sau NPN si valoarea hFE aproximativa a tranzistorului vor aparea pe afisaj.

12. Masurare diode (sau jonctiune PN a tranzistorului) (- - -)

- Introduceti sonda de test de culoare rosie in mufa "V/ Ω " si sonda de culoare neagra in terminalul COM.
- Setati comutatorul rotativ pe pozitia "- - -".
- Conectati sondele de test de culoare rosie la anodul diodei iar sonda de culoare neagra la catodul diodei. In acest regim se injecteaza un curent constant prin jonctiune si se masoara apoi caderea de tensiune pe jonctiune. Rezultatul masurarii va fi afisat pe ecran. O jonctiune buna de Siliciu produce o cadere de tensiune intre 0.5 – 0.8V.

AVERTISMENT

Nu se va masura dioda sau jonctiune de tranzistor daca este alimentata.

13. Testare continuitate

1. Introduceti sonda de test de culoare rosie in mufa "V/Ω" si sonda de culoare neagra in terminalul COM.
2. Setati selectorul Functie/Interval pe pozitia "•••••".
3. Conectati ambele capete ale componentului testat sau ale circuitului de returncorespunzator la sondele de test, avertizorul incorporat va emite sunet si pictograma "•••••" va aparea pe ecran simultan cand valoarea rezistentei va fi mai mica de 70Ω.

AVERTISMENT

Testarea continuitatii nu se va face intr-un circuit care este alimentat. Circuitul de alimentare va fi oprit si condensatoarele vor fi descarcate inaintea testarii.

14. Testare nivel logic TTL

1. Introduceti sonda de test de culoare rosie in mufa "V/Ω" si sonda de culoare neagra in terminalul COM.
2. Simbolul Δ va aparea pe ecran cand nivelul testat este $\geq 2V$; simbolul ∇ va aparea pe ecran cand nivelul testat este $0.8V$, iar avertizorul va suna. Nu exista nici un indiciu cand intervalele nivelelor testate sunt intre $0.8V$ si $2V$ (aceasta este zona interzisa de functionare la circuitele TTL).


AVERTISMENT

Nivelul tensiunii testate trebuie sa fie $\leq 18V$.

INTRETINERE**AVERTISMENT**

Acest multimetru digital este un instrument electronic exact, iar circuitul sau nu trebuie modificat in nici un fel. In plus, urmatoarele recomandari trebuie respectate:

- Nu-l conectati la o sursa de tensiune DC mai mare de 1000V sau AC mai mare de 750V.
- Nu conectati multimetru la nici o tensiune decat daca comutatorul rotativ este setat pe pozitia tensiune.
- Nu utilizati multimetru decat atunci bateria este buna si carcasa din spate este inchisa.
- Nu verificati sau inlocuiti bateria si siguranta decat daca multimetru este oprit. Pentru demontare (vezi fig. 12).

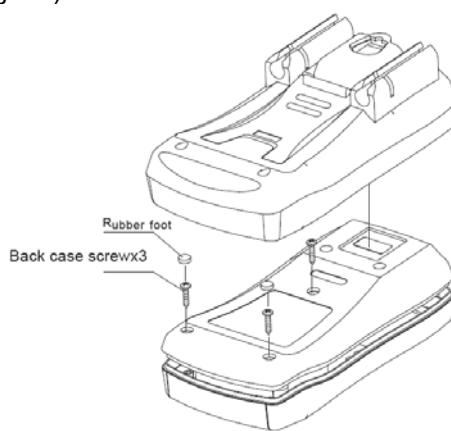

(figura12)

INLOCUIRE SIGURANTA SAU BATERIE

1. Opriti multimetru si indepartati sondele de test de la terminale.
2. Scoateti piciorusele de cauciuc si suruburile din spate.
3. Separati partea din spate de cea din fata.
4. Inlocuiti bateria sau siguranta specificate in manual.
5. Reasamblati cele 2 parti ale carcasei, si fixati la loc suruburile si piciorusele de cauciuc.

ACCESORII

Incluse

1. Ghid de utilizare
2. Sonde de test
3. O sonda de temperatura
4. Soclu universal
5. O pereche de cleme
6. Cadru

Optional:

1. O sonda de temperatura cu conector plat

ACEST MANUAL DE OPERARE SE POATE MODIFICA FARA INSTIINTARI PREALABILE.

Producator: UNI-TREND TECHNOLOGY(DONG GUAN)LIMITED

Adresa: Dong Fang Da Dao, Bei Shan Dong Fang Industrial Development District, Hu Men Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, China

Sediul: Uni-Trend International Limited

Adresa: Rm901, 9/F, Nanyang Plaza 57 Hung To Road Kwun Tong Kowloon, Hong Kong

Tel: (852) 2950 9168

Fax: (852) 2950 9303

Email: info@uni-trend.com

<http://www.uni-trend.com>